



PRIMENA ALUMINIJUMSKO KALAJNE BRONZE NA ZAPTIVNIM ELEMENTIMA POSTROJENJA ZA IZRADU GUMENIH MEŠAVINA

Mr Slobodan MITROVIĆ, dipl.ing., Mašinski fakultet, Kragujevac

S u m m a r y

Kod postrojenja za izradu gumenih mešavina, namenjenog nanošenju izolacije i plašteva na kablovima, centralnu mašinu čini mikser (mešač). Na rotorima miksera nalaze se zaptivni elementi, koje čine dvodelni prstenovi i čaure, čiji je zadatak da obezbede zaptivanje između komore i rotora miksera i na taj način spreče ispadanje raznih punjača (praškastih materijala) koji se dodaju gumenoj smeši.

Pošto su dodirne površine prstenova i čaura u neposrednom kontaktu, pri radu mašine dolazi do habanja ovih zaptivnih elemenata.

Da bi se habanje svelo na najmanju moguću meru, kontaktne površine moraju da poseduju visoka antihabajuća svojstva i visok kvalitet obrađene površine, a i da se podmazuju odgovarajućim uljem. Podmazivanje je neophodno, jer bi u suprotnom habanje bilo intenzivnije, a istovremeno bi došlo i do ispadanja praškastih materijala iz komore miksera (krede, čađi i raznih drugih materijala).

U ovom radu je izvršena analiza uticaja postupka regeneracije ovih zaptivnih elemenata na troškove proizvodnje. Konkretno, analiziran je uticaj kontaktnih površina na kojima se nalazi stelit (originalni prstenovi i čaure), površina regenerisanih tvrdom elektrodom i površina regenerisanih specijalnom aluminijumsko - kalajnom bronzom, na troškove proizvodnje.

Naime, vrsta nanetog materijala na kontaktnim površinama zaptivnih elemenata, kao i kvalitet obrađenih kontaktnih površina utiče preko potrošnje mazivih sredstava i punjača (praškastih dodataka gumi) na troškove proizvodnje.


Ključne reči: mikser, prsten, čaura

1. UVOD

Centralnu mašinu postrojenja za izradu gumenih mešavina, instaliranog u DD HK "Kablovi" - Jagodina, namenjenog nanošenju izolacije i plašteva na kablovima, čini mikser (mešač). Na rotorima miksera nalaze se zaptivni elementi, koje čine dvodelni prstenovi i čaure, čiji je zadatak da obezbede zaptivanje između komore i rotora miksera i na taj način spreče ispadanje raznih punjača (praškastih materijala) koji se dodaju gumenoj smeši.

Pošto su dodirne površine prstenova i čaura u neposrednom kontaktu, pri radu mašine dolazi do habanja ovih zaptivnih elemenata.

Da bi se habanje svelo na najmanju moguću meru, kontaktne površine moraju da poseduju visoka antihabajuća svojstva i visok kvalitet obrađene površine, a i da se podmazuju odgovarajućim uljem. Podmazivanje je neophodno, jer bi u suprotnom habanje bilo intenzivnije, a istovremeno bi došlo i do ispadanja praškastih materijala iz komore miksera (krede, čađi i raznih drugih materijala).

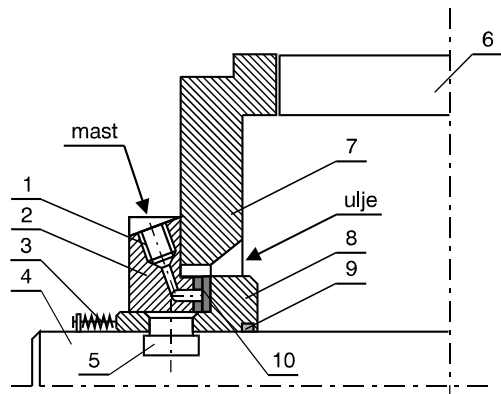


Slika 1. Sklop zaptivnih prstenova na komori miksera; 1. centralna mazalica za mast, 2. dvodelni prsten, 3. mehanizam za podešavanje zazora, 4. vratilo rotora miksera, 5. čep za fiksiranje prstena, 6. klip miksera, 7. stranica komore miksera, 8. dvodelna čaura, 9. zaptivni prsten, 10. kontaktne površine

2. UTICAJA POSTUPKA REGENERACIJE NA POTROŠNJU MAZIVA


Ovim radom je izvršena analiza uticaja postupka regeneracije zaptivnih elemenata (dvodelnih prstenova i čaura) na troškove proizvodnje, odnosno, analiziran je uticaj kontaktnih površina na kojima se nalazi stelit (originalni prstenovi i čaure), površina regenerisanih tvrdom elektrodom i površina regenerisanih specijalnom aluminijumsko - kalajnom bronzom, na troškove proizvodnje.

Naime, vrsta nanetog materijala na kontaktnim površinama zaptivnih elemenata, kao i kvalitet obrađenih kontaktnih površina utiče preko potrošnje mazivih sredstava i punjača (praškastih dodataka gumi) na troškove proizvodnje.

Na kontaktnim površinama prvobitnih (originalnih) zaptivnih elemenata, proizvođača "BRIGE" iz Mančestera - Engleska, nalazio se stelit No 20, čija se tvrdoća kretala nešto iznad 60HRc. Hrapavost površine, izražena parametrom Ra (srednje aritmetičko odstupanje profila od srednje linije profila) iznosila je od 0.012 do 0.02 μm .

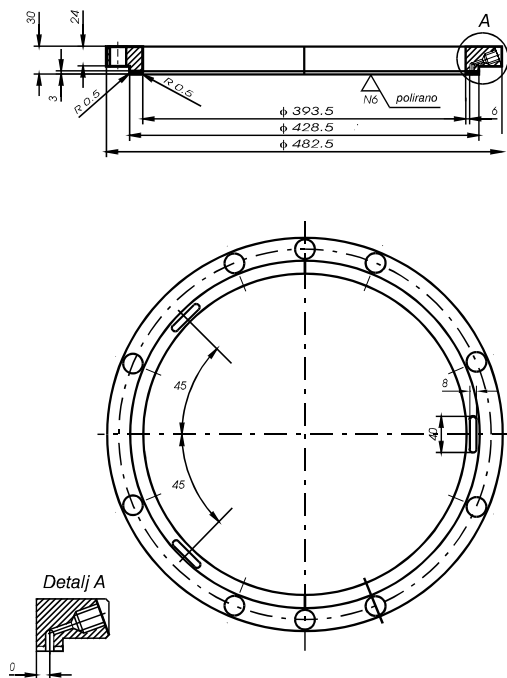

Slika 2. Dvodelni prsten

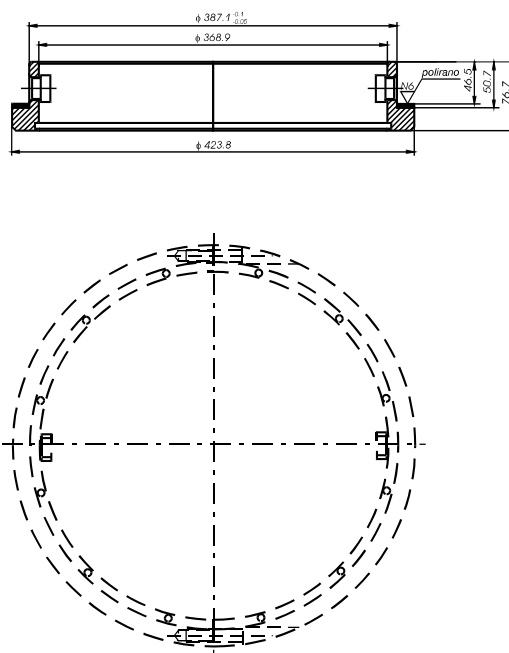

Slika 3. Dvodelna čaura

Prosečna dnevna potrošnja mazivih sredstava, sa ovim zaptivnim elementima tokom perioda od tri godine, bila je u dozvoljenim granicama (kako je i predviđeno uputstvom o radu miksera) i iznosila je:

Tabela 1:


Vreme (god)	Prosečna potrošnja maziva			
	Mast (kg/dnevno)		Ulje (l/smeni)	
	Prednji	Zadnji	Prednji	Zadnji
3	1.5	1.5	10	5

Posle kritične pohabanosti ovih zaptivnih elemenata (nakon havarije kada je došlo do naglog habanja zaptivnih elemenata, a potrošnja procesnog ulja se povećala za više od deset puta), izvršena je regeneracija kontaktnih površina zaptivnih prstenova i čaura nanošenjem stelita koji se koristi za sedišta ventila motora. Naneti stelit nije imao veću tvrdoću od 36 HRc, a Ra je iznosio 1.6 μ m.

Potrošnja mazivih sredstava sa ovako regenerisanim zaptivnim elementima je odmah bila veća od predviđene, a kako se ona kretala u pojedinim vremenskim intervalima prikazano je u sledećos tabeli 2:

Tabela 2:

Vreme (meseci)	Prosečna potrošnja maziva			
	Mast (kg/dnevno)		Ulje (l/smeni)	
	Prednji	Zadnji	Prednji	Zadnji
	2	1.7	10	6
8	3	2	12	8
13	4	2.5	15	10
19	5	3	20	10

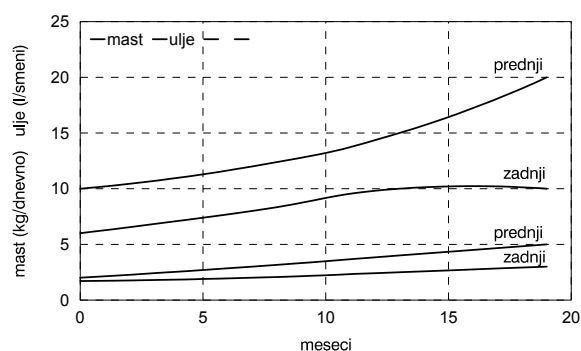


Slika 4.

Posle toga, ponovo je pokušana regeneracija navarivanjem tvrde elektrode TN 60 na kontaktnim površinama. Ovako regenirana površina je imala tvrdoću ispod 60 HRc, a Ra se kretalo od 6.3 do 12.5 μ m.

Tabela 3:

Vreme (meseci)	Prosečna potrošnja			
	Mast (kg/dnevno)		Ulje (l/smeni)	
	Prednji	Zadnji	Prednji	Zadnji
	2.8	1.7	11	7
6	3.5	2.5	13	9
14	4	2.5	15	10
22	5	3	20	10

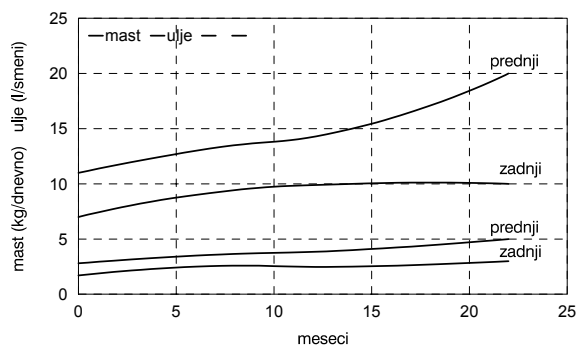

Slika 5.

Pri eksploataciji ovih zaptivnih elemenata potrošnja mazivih sredstava je u početku bila zadovoljavajuća, ali vremenom, potrošnja maziva se znatno povećala (najverovatnije zbog lošeg kvaliteta obrađene površine), što se vidi iz tabele 3.

Ovakva potrošnja maziva (masti preko 5 kg/dnevni i ulja preko 20 l/smeni) na zaptivnim prstenovima, je siguran znak da je došlo do kritične pohabanosti istih i da ih treba zameniti novim.


Pošto su se svi prethodni pokušaji regeneracije pokazali relativno neuspešni, zbog brzog habanja kontaktnih površina, nabavljeni su novi zaptivni elementi direktno od proizvođača opreme. Ovi zaptivni elementi su imali kontaktne površine od stelita, tvrdoće oko 60 HRc, i poliranim dodirnim površinama.

Potrošnja mazivih sredstava na ovim zaptivnim elementima data je u tabeli 4.

Posle habanja ovih površina, usled nemogućnosti ponovne nabavke novih zaptivnih elemenata, izvršena je regeneracija kontaktnih površina nanošenjem specijalne aluminijumsko kalajne bronze. Ovako regenerisane površine posedovale su relativno nisku tvrdoću (oko 40 HRc), kvaliteta površine Ra = 0.2 μ m, ali su se pokazale kao veoma otporne na habanje.

Tabela 4:

Vreme (meseći)	Prosečna potrošnja maziva			
	Mast (kg/dnevno)		Ulje (l/smeni)	
	Prednji	Zadnji	Prednji	Zadnji
	1.3	1.2	8	3
7	2	1.5	10	6
11	2.5	1.8	11	7
15	3	2	12	8
28	4	3	14	9

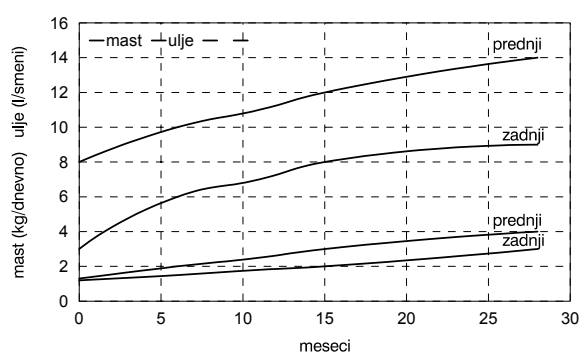*Slika 6.***Tabela 5:**

Vreme (godina)	Prosečna potrošnja			
	Mast (kg/dnevno)		Ulje (l/smeni)	
	Prednji	Zadnji	Prednji	Zadnji
3	1.5	1.3	9	4

Sa ovako regenerisanim zaptivnim elementima prosečna potrošnja mazivih sredstava je veoma zadovoljavajuća i nalazi se u propisanim granicama (tabela 5).


3. ZAKLJUČAK

U tabeli 6 dat je uporedni prikaz prosečne potrošnje mazivih sredstava u zavisnosti od vrste kontaktnih površina zaptivnih elemenata (prstenova i čaura).

Tabela 6:

Zaptivni elementi	Masti (kg/dnev.)	Ulja (l/smeni)	Vek (god.)
Novi I	1.5	7.5	3
Stelit ^{*)}	5.8	11.4	1
Tvrda elektroda ^{*)}	6.8	11.9	1
Novi II	2.3	8.7	2
Bronza ^{*)}	1.4	6.5	>3

^{*)} Regenerisani

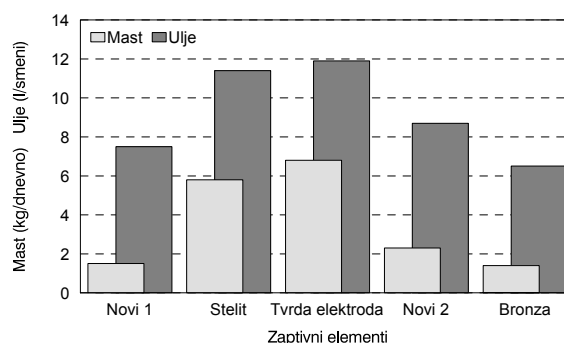*Slika 7.*

Iz prethodno prikazane tabela, jasno se može uočiti da se regeneracija kontaktnih površina zaptivnih elemenata nanošenjem aluminijumsko kalajne bronza pokazala veoma uspešnom, i da ovako regenerisane površine poseduju izuzetne karakteristike - visoku otpornost na habanje, a potrošnja mazivih sredstava je svedena na namanju moguću meru. Takođe treba istaći da je cena regeneracije ovih elemenata daleko niža od novih.

LITERATURA:

- [1] Dave Smith, Veštine i tehnologija zavaranja, New York 1994.